

NAS 產品韌體更新說明

注意事項：

1. 此韌體僅提供一版(設定介面為藍色畫面)的機器更新。
2. 因更新韌體有一定的風險，所以請先將硬碟內的資料備份到其他的位置；因為更新的過程中若韌體版本差異過大，程式會要求執行 Format 硬碟的動作，或韌體更新失敗可能會導至資料遺失。
3. 更新時間約10~15分鐘，過程中不可切斷電源或拔除網路線，並關閉所有執行中的軟體。
4. 更新韌體前，請先關閉防火牆、防毒軟體或其他網路相關軟體。
5. 若您無法確認以上事項請勿進行更新程序，請先聯絡 Buffalo 客服人員。

下載韌體：


請與 Buffalo 客服中心聯絡，取得更新韌體檔。

此範例為 LS-GL 的產品更新方法，其他 NAS 產品更新程序皆相同。


執行更新韌體程序：



先將下載的檔案進行解壓縮的程序，解完壓縮檔後，請執行”LSUpdater.exe”。

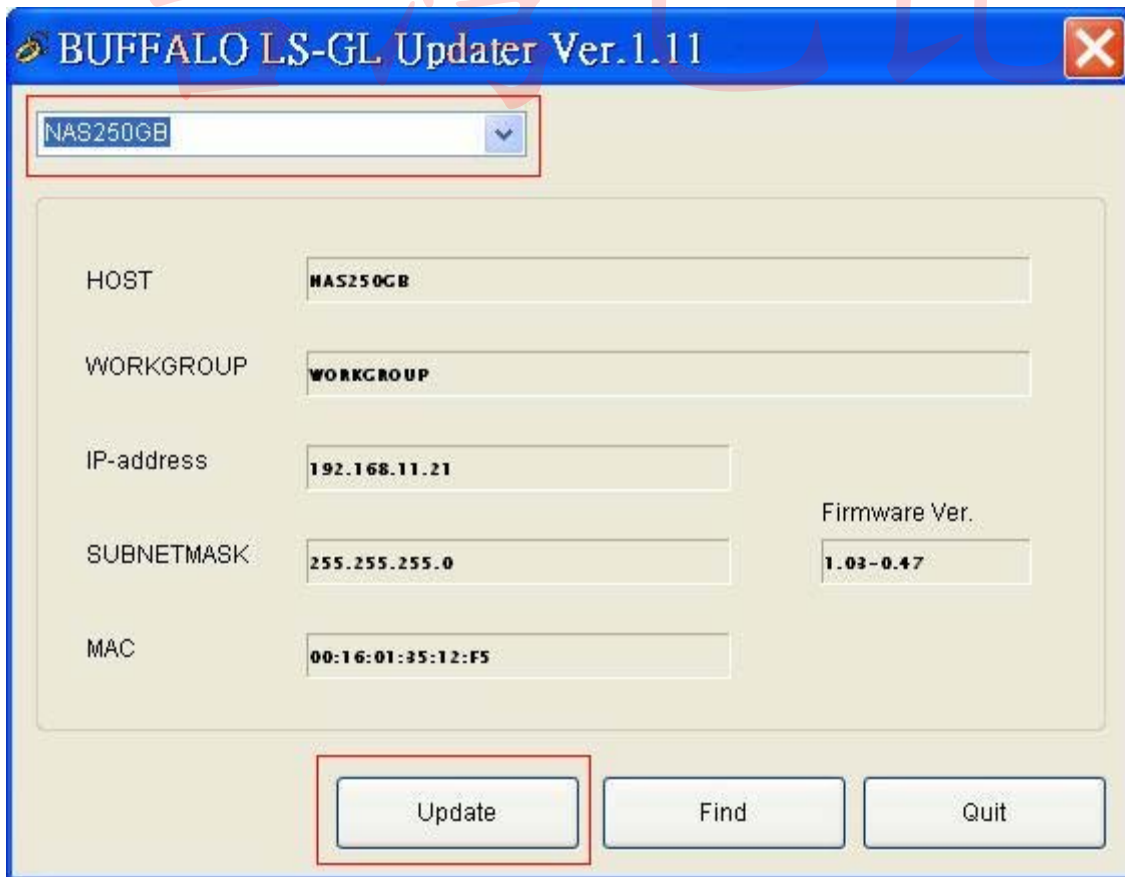

程式執行後會開始搜尋網路芳鄰上的 Buffalo 網路硬碟，若有多台網路硬碟請先從上面的下拉式選單中選擇要更新的網路硬碟，確認無誤後按下”Update”。

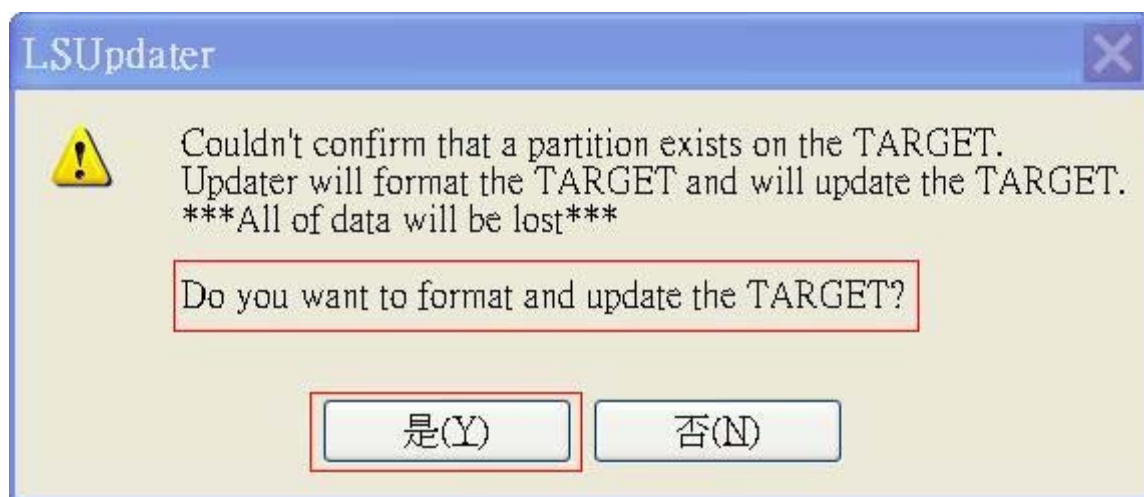

P.S 若出現上圖要求 **Format** 的訊息時，請再次確認是否已經將硬碟內的資料備份到其他位置，確認無誤後請按下”**是(Y)**”。

P.S Format 完後會先出現一次更新失敗的訊息，請關閉訊息視窗後，再次按下”**Update**”。




出現上圖畫面即要進行更新程序，請在 **admin password**：的空格上輸入管理者密碼，預設值為”**password(英文小寫)**”，再按下”**OK**”。


再次提醒，更新的時間約為 10~15 分鐘，過程中切勿拔除電源或網路線，且不要執行其他程式。



更新完成後會出現下列視窗，請按下”**確定**”。

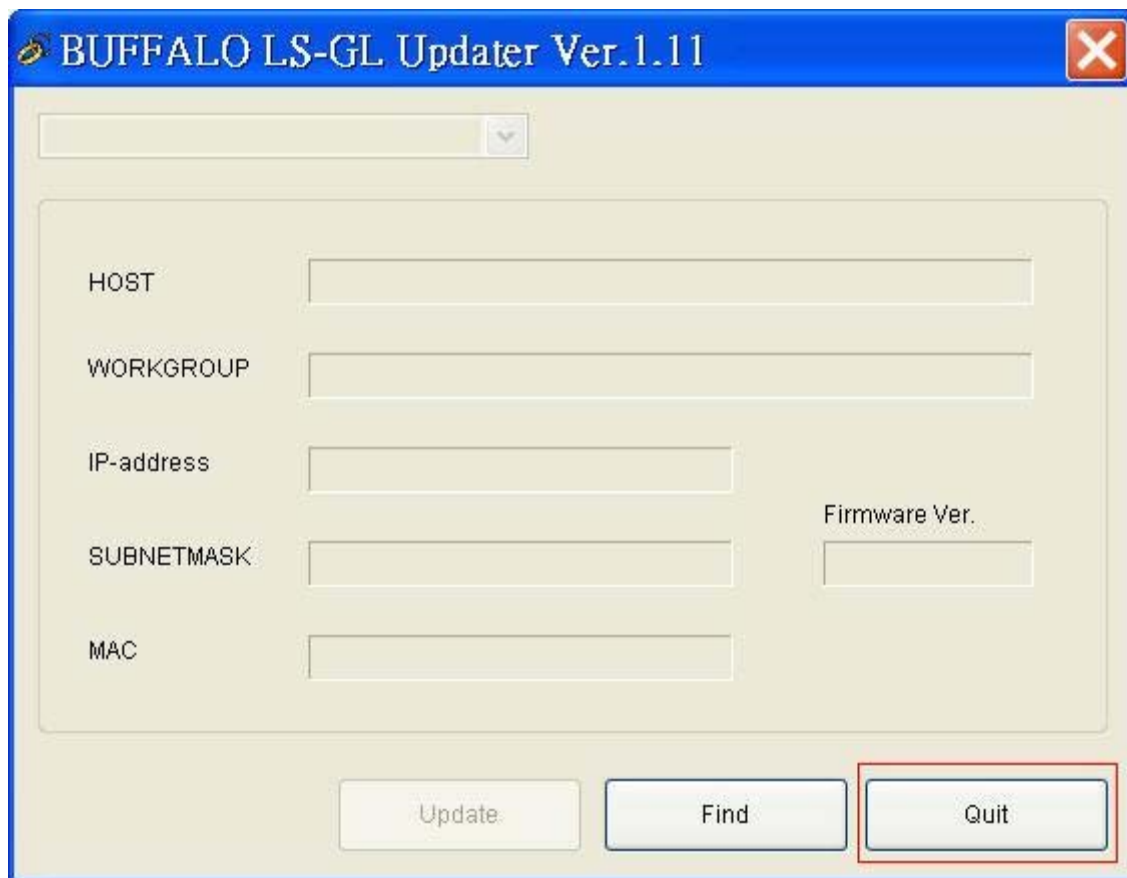

更新完後，更新的程式會無法搜尋到網路硬碟，此為正常情況，請按下“Quit”結束程式。

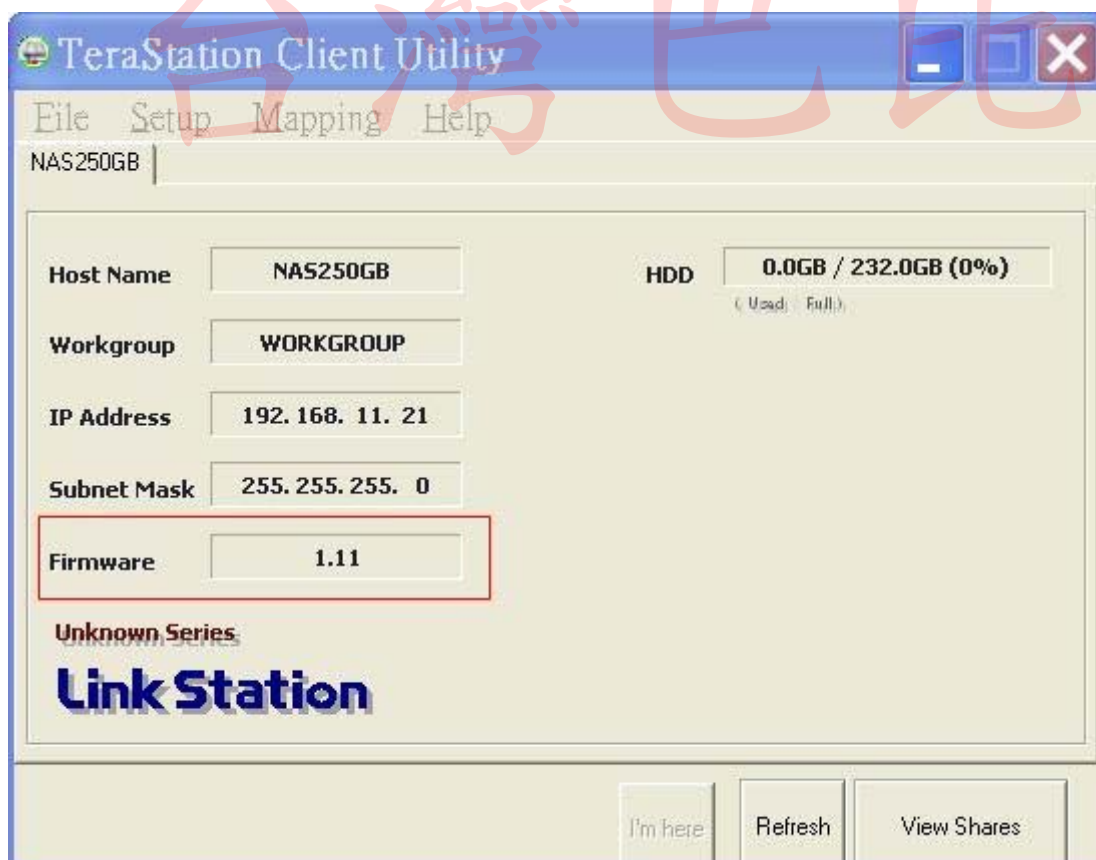

請用“Client Utility” 或“NASNavigator”的搜尋程式確認韌體是否更新成功，在“Firmware”會變成“1.11”(韌體版本以台灣 Buffal 客服所提供為主)，即表視已經成功將韌體更新完畢。

PS.” Client Utility” 或“NASNavigator”的搜尋程式,可於產品安裝光碟上取得。